

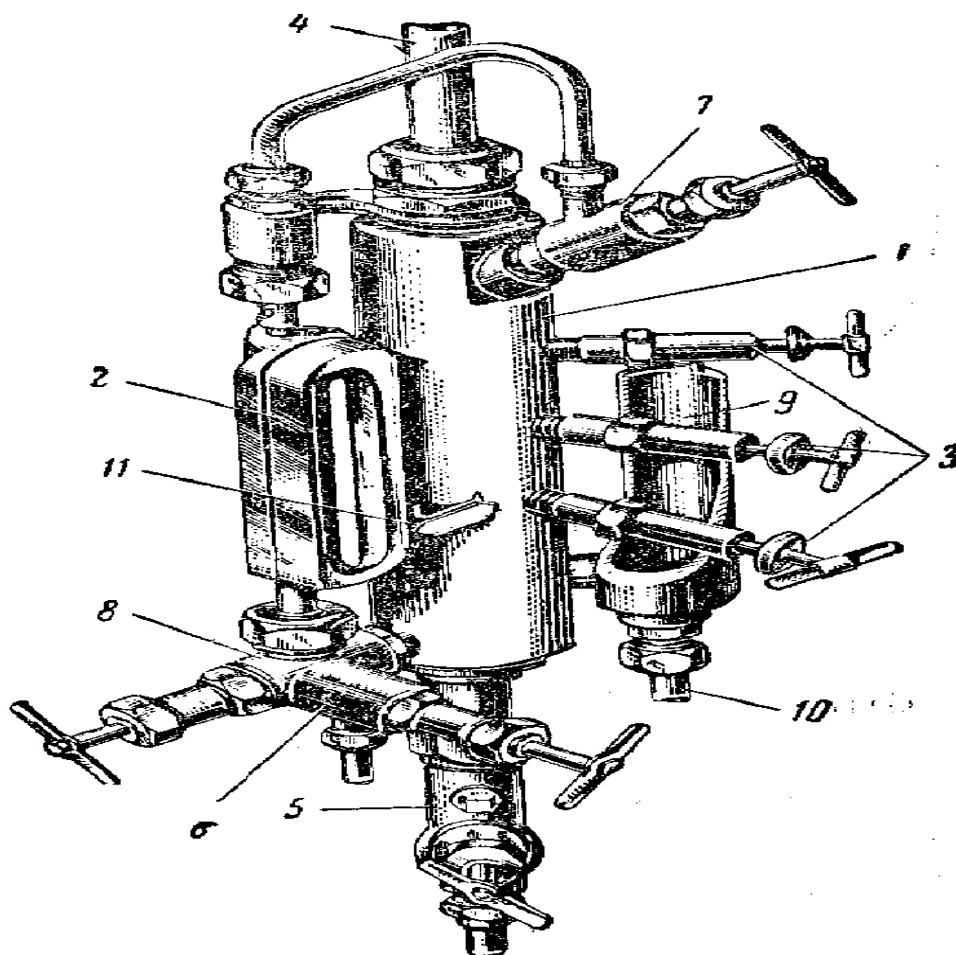


Рис. 65. Водуспокоительная колонка
1 – колонка; 2 – стекло; 3 – краники; 4 – трубка; 5 – специальный вентиль; 6 – продувательный вентиль; 7 и 8 – отключающие вентили; 9 – желобок; 10 – водоотводная трубочка

Для отвода вытекающей из водопробных краников воды на колонке укрепляют желобок 9 с водоотводной трубочкой 10.

Против водомерного стекла ставят указатель 11 наинизшего уровня воды в котле.

Уход за сальниками арматуры котла. Своевременно обнаруженные небольшие неплотности сальников арматуры котла обычно легко устраняют незначительным подтягиванием их. При больших неплотностях происходит повреждение набивочного материала просачивающейся водой или паром.

В этих случаях приходится менять всю набивку. Процесс набивки сальника сводится к закладыванию в полость между стержнем вентиля и телом сальника кольцеобразного витка из асбестового шнура, предварительно прожированного минеральным маслом. Высота набивки должна быть такой, чтобы грундбукса входила в гнездо на $1/3$ своей рабочей высоты.

В дальнейшем по мере работы сальника производят подтягивания его, плотность набивки сальника должна допускать лёгкое вращение стержня вентиля, причём хорошая прожировка сальниковой набивки совершенно необходима.

Уход за водоуказательными приборами. Водоуказательные приборы надо всегда содержать в исправном состоянии, что обеспечивает правильность показаний уровня воды в котле. Водомерные стёкла при плохом уходе, выражающемся в несвоевремен-